


Notice remplacement bloc pompe 62159

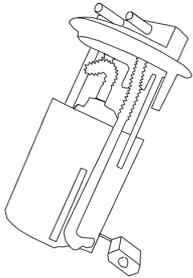

Avant remplacement de la pompe veuillez contrôler :

- Etat du connecteur de l'ancien bloc pompe
- Etat du connecteur du faisceau électrique du véhicule

**Si traces de surchauffe sur le connecteur du bloc pompe
veuillez impérativement suivre les préconisations
dépose/pose du constructeur**

(le non respect de celles-ci pouvant entraîner une dégradation de la pompe)

ATTENTION

les véhicules du groupe RENAULT et MERCEDES équipés de ce bloc pompe souffrent d'une dégradation du connecteur du faisceau électrique du véhicule générant un endommagement du connecteur du couvercle du bloc pompe et provoquant des coupures électriques de la pompe. Le constructeur préconise un remplacement d'une partie du faisceau électrique.

Le non respect de ces consignes entraînera la perte de la garantie de la pièce